


viáker®

TRATAMIENTOS
SUPERFICIALES
DE PRESERVACIÓN

MA-10

CALDERA DE CALAFATEO

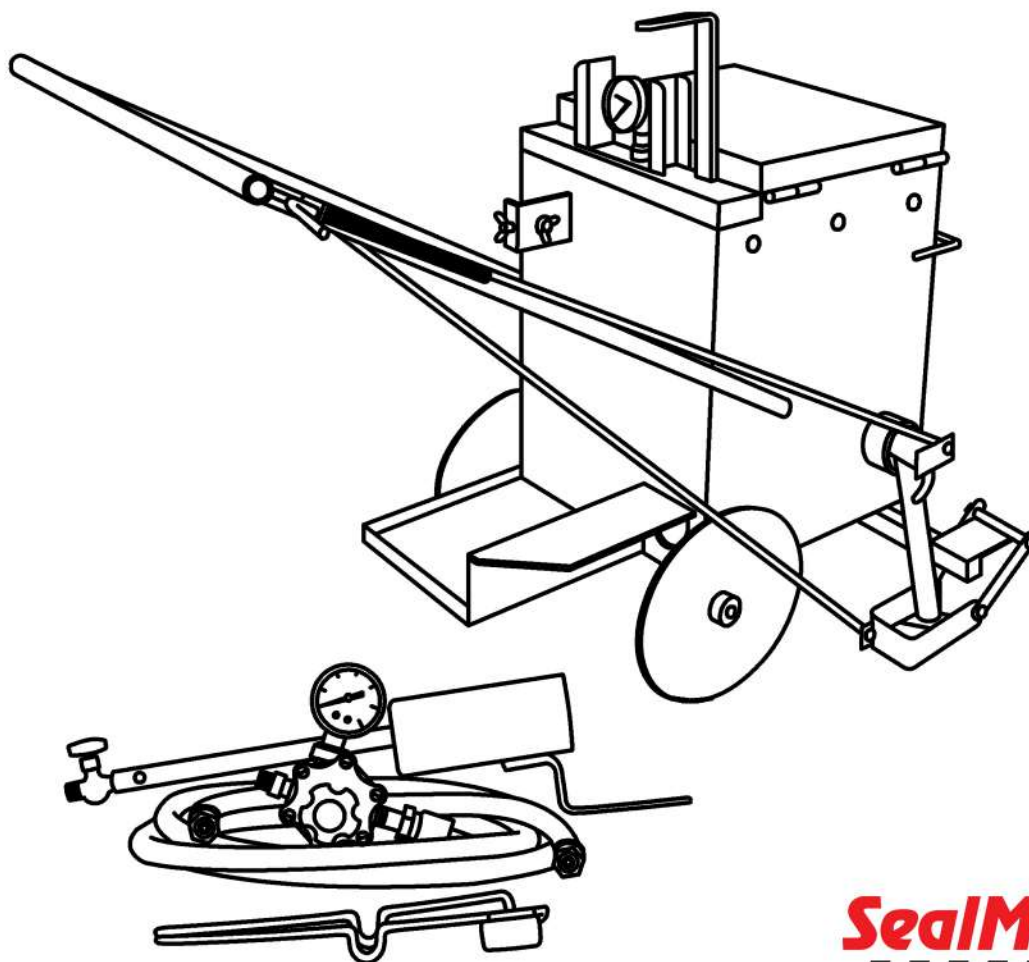

SealMaster®
DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

MA-10 INSTRUCCIONES DE USO:

¡CUIDADO! LEER ANTES DE USAR EL EQUIPO

PRECAUCIONES

ANTES DE ENCENDER EL QUEMADOR:

Asegúrese de que no hay agua en el interior del tanque.

Revise que la manguera de gas LP no tenga daños o fugas usando agua con jabón.

Tener un extintor de incendios adecuado en el sitio.

Se recomienda que el operador use protección; una camisa de manga larga, lentes, mascarilla para boca y guantes resistentes al calor.

Mantenga el área alrededor de la máquina libre de cualquier sustancia inflamable.

El quemador de propano requiere vapor, no líquido.

Conocer los parámetros de temperatura del material que está utilizando.

CALDERA PARA APLICACIÓN DE SELLADOR DE GRIETAS EN CALIENTE

La MA-10 es una caldera para aplicación de selladores de grietas en caliente. Se encuentra montada sobre ruedas de acero y viene equipada con una válvula de resorte manual de liberación controlada, agitador lateral, aplicador de acero para colocar el sellador en anchura uniforme, quemador con una manguera, regulador y medidor de temperatura y una plataforma para colocar un cilindro de gas (no incluido). La MA10 es fácil de maniobrar para el seguimiento de grietas.

¡No arrastre pesado como otros aplicadores de ruedas!

INCLUYE:

- Manguera para cilindro de gas
- Regulador
- Quemador con manguera de 1.80 m de largo
- Diseñado para ser usado con un cilindro de gas LP con capacidad de 37.8 litros. (No incluido)

ESPECIFICACIONES:

Altura..... 99 cm
Longitud..... 1.9 m

Anchura..... 60.9 cm
Peso..... 52 kg

La MA-10 es capaz de fundir y aplicar hasta 363 kg de sellador de grietas (1463 m lineales en grietas de 1.5 cm de ancho por 1.5 cm de profundidad) por día.

INSTRUCCIONES DE ENCENDIDO

1. Retire el quemador de su soporte y posicione al menos metro y medio de distancia lejos del material combustible, asegurándose de que la válvula en el extremo del quemador esté cerrada.
2. Inserte los bloques de material (con la bolsa de plástico) dentro del equipo.
2. Abra la válvula del tanque de gas.
3. Abra la válvula de la hornilla ligeramente hasta que se escuche el flujo de gas, el regulador de la antorcha tiene que estar siempre entre 8 y 12 libras de presión.
4. Encienda la flama mediante el uso del encendedor de chispa, anteponiendolo frente al quemador teniendo cuidado de mantener la mano fuera del camino. **SIEMPRE REMUEVA EL QUEMADOR FUERA DE LA CALDERA ANTES DE INICIAR LA FLAMA. NUNCA COLOQUE EL QUEMADOR ENCENDIDO EN UNA CALDERA VACÍA.**
5. Cuando la llama esté encendida, inserte el quemador en su soporte que está en la esquina inferior derecha, dejando aproximadamente 3 cm de espacio delante del agujero. Asegurese que la flama se encuentre centrada y sin obstrucciones. Si la instala demasiado cerca, la llama puede sofocarse. **SI LA LLAMA SE APAGA DENTRO DEL QUEMADOR ES SUMAMENTE IMPORTANTE VENTILAR CUALQUIER GAS DENTRO Y FUERA DE LA CALDERA ANTES DE PRENDER Y REINSERTAR LA FLAMA.** Si el viento es un factor, cerciorarse de que la caldera y la flama se encuentren a favor del viento.
7. La temperatura del producto se controla por medio del termómetro situado en la parte superior de la unidad, siempre manteniendola entre 400-450 °F (205-230 °C). **SI LA TEMPERATURA AUMENTA DEMASIADO SE DESTRUIRÁN LAS PROPIEDADES QUIMICAS DEL PRODUCTO.**
8. Ajuste la intensidad de la llama para controlar la velocidad de fusión y la temperatura del material. Tarda aproximadamente 30 minutos la caldera en derretir el material. Una vez derretido, mover la palanca de agitación para asegurarse de que la fusión sea uniforme y no queden residuos de la bolsa. Baje la intensidad de la flama para mantener la temperatura entre 200-250 °F (90-120 °C).
9. El material se funde con bastante rapidez, por lo general cuando el termómetro está cerca de la temperatura recomendada, apretar la palanca de la válvula de descarga y empuje la unidad hacia adelante siguiendo la grieta.
10. Al abrir la tapa para añadir más producto póngase de pie a un lado de la caldera y **SIEMPRE CON PROTECCIÓN DE SEGURIDAD PERSONAL**, deje cuidadosamente que el bloque caiga en el interior para evitar salpicaduras y cierre rápido.
11. Poner solo el material necesario ya que no se puede volver a utilizar el material ya seco. Usted tendrá que calentar la caldera para que el material vuelva a fluir de nuevo. No sobrecalentar la caldera, ya que esto va a destruir el metal.

GARANTÍA VIÁKER

VIÁKER S DE RL DE CV ("VIÁKER") garantiza a las personas que compran sus "productos" o los incorporan en un producto o servicio para su reventa ("Clientes") que su equipo o producto está libre de defectos en materiales y mano de obra. Las disposiciones de esta garantía se extienden a los productos de VIÁKER, incluyendo componentes principales de un equipo original, piezas de repuesto, herramientas de servicio y accesorios, cuando se utilicen dentro de las tolerancias de las especificaciones del producto definidas por VIÁKER de la siguiente manera:

- 60 meses a partir de la fecha de fabricación de Residenciales 120 Vac 60 modelos Hz Burner incluyendo: AF, AFG, AFII, modelos NX y SF y 120 componentes principales de la marca Beckett Vac incluyendo: Beckett AquaSmart controles de calderas, Controles GENISYS Petróleo primarios, Beckett Encendedores , de corte limpio bombas de aceite, y Beckett 1/7 HP PSC Motors.
- 18 meses a partir de la fecha de fabricación para los modelos Burner comerciales incluyendo CF375, CF500, CF800, CF1000, CF1400, CF2300, CF2500, CF3500, CG4, CG10, CG15, CG25 y CG50, modelos especiales Burner incluyendo: ADC, COSUDE, SM y 220 Vac 50 Hz modelos residenciales, Controles GENISYS gas encendido, todos los componentes principales no Beckett marca, herramientas, artículos de servicio y Beckett marca de 12/24 V CC y 220/230 Vac componentes incluyendo: GENISYS 12/24 Vdc Oil Control Primaria, GENISYS Display , GENISYS Herramienta contratista, GENISYS Bloqueo de alarma, Soporte para GENISYS, Ready Kit AC, Timer PD, Start ayudante y Beckett Cad Cell.
- 18 meses a partir de la fecha de envío para los accesorios de tanques de almacenamiento, incluyendo válvulas, medidores de tanques, alarmas y monitores inalámbricos Rocket.

• Nota: Los elementos de servicio normales encontrados para ser defectuoso sobre recibo por el Cliente están cubiertos por esta garantía.

ESTA GARANTÍA NO SE EXTIENDE A EQUIPO SOMETIDO A USO INDEBIDO, NEGLIGENCIA O ACCIDENTE; ESTA GARANTÍA APLICA SOLO CUANDO EL PRODUCTO ESTÉ CORRECTAMENTE INSTALADO POR UN TÉCNICO COMPETENTE CALIFICADO, CON LICENCIA DONDE CÓDIGOS ESTATALES Y LOCALES LO REQUIERAN Y QUE TENGA EXPERIENCIA EN LA MENCIONADA INSTALACIÓN, DE ACUERDO CON TODOS LOS CÓDIGOS LOCALES, ESTATALES Y NACIONALES QUE TIENEN AUTORIDAD JURISDICCIONAL.

ADEMÁS, ES RESPONSABILIDAD DEL CLIENTE PROVEER DE VIGILANCIA APROPIADA, Y / O SISTEMAS DE SEGURIDAD PARA EVITAR DAÑOS O MOLESTIAS.

En el caso de cualquier reclamación por parte del cliente bajo esta garantía, los productos de VIÁKER deben ser devueltos con portes pagados a la oficina central de VIÁKER. Excepción: A discreción de VIÁKER, crédito o reemplazo (reparación) será proporcionado al cliente cuando el equipo devuelto cuente con defectos. Si el equipo se encuentra fuera del período de garantía antes mencionada y / o dañado por el usuario, el equipo será devuelto a cargo del cliente o desechado.

Nota: VIÁKER no es responsable por cualquier costo laboral para la eliminación o sustitución de equipo.

ESTA GARANTÍA SE LIMITA A los términos antes expuestos, Y OFRECE SOLUCIONES EXCLUSIVAS Y EN PARTICULAR

NO SE EXCLUYEN LAS GARANTÍAS DE COMERCIALIZACIÓN POR ALGÚN PROPÓSITO EN PARTICULAR.

EN NINGÚN CASO VIÁKER SERÁ RESPONSABLE POR DAÑO INCIDENTAL O EMERGENTE DE CUALQUIER NATURALEZA.

VIÁKER no asume ni autoriza a ninguna persona a asumir en nombre de VIÁKER cualquier otra responsabilidad u obligación en relación con la venta de este producto. La responsabilidad de VIÁKER y el recurso exclusivo del cliente se limitan a crédito o reemplazo, según lo establecido anteriormente.